

SSR GODKÄND®

BESIKTNING
STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgestemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

299174

Besiktningsdatum

2024-02-21

Beställare

ERIKSSON JAN-OWE
VÄSTRA TULEGATAN 6 ,1103
733 33 SALA

Besiktningsföretag

Sala Sotningsdistrikt AB
Fridhemsgatan 9 A
733 39 SALA

Systemets installationsplats

ERIKSSON JAN-OWE
KATRINELUND 152
733 91 SALA

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

KATRINELUND 152

Beteckning

KATRINELUND 1:153

Ägare

ERIKSSON JAN-OWE

Registernummer

2507000

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
S1.1	Rökkanal		Ej godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Johnny Isaksson

Behörighetsnummer

4618-02

Datum

2024-03-01

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal			4 m	140 x 140		Håltagning bv kök

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT Platsmurad	LÄNGD 4 m
	MATERIAL Tegel	CE Nej
	EGENSKAPSDEKLARATION T450-N1-D-G100	KRAV 2,0 l/s m ² AVTALSKRAV Saknas UPPMÄTT Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Väggstege		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Ej godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Inget behov föreligger
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Ej godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Gammal spiskanal kontrollerades med skorstenskamera.

Spiskanalen har en gammal sommar- och vinterfunktion i nuläget.

Röckanalens skick bedöms nedsatt, varför provning av röckanalens täthet inte bedöms motiverad/lämplig.

SSR GODKÄND®



BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Åtgärdsförslag och kostnader

Vinterkanalen bör muras bort vid anslutning sommarkanal och skorsten förses med ett godkänt, flexibelt insatssrör i vertikala sträckning från direkt ovan eldstadsanslutningen.

Renslucka i botten på kanalen rekommenderas och brännbar vägg på höger sida om kamin skyddas med en 50 mm kalciumsilikat-skiva (exv. Jötul brandmursskiva JGFW-5), med anledning av typ/modell av kamin som avses monteras.

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Bristande täthet hos röckanaler och anslutningar innebär en ökad brandrisk och risk för nedsatt/försämrad funktion.

Bristande skyddsavstånd mellan eldstäder och brännbara byggnadsdelar innebär förhöjda brandrisker.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Installation av eldstad kräver normalt anmälan enl. plan- och bygglagen (2010:900), till kommunens Bygg- och miljöförvaltning. SSR Godkänd Besiktning Installation genomförs efter färdigställd installation.