

2026-08-04

Uppdragsnummer 70236
2026-140

Utlåtande över

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

SCHACKSPELET 28

Nyängsvägen 108, 167 64 Bromma



Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt! För att uppfylla en del av Din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att Du kontaktar besiktningsföretaget för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot Dig. Vid en köpargenomgång gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Observera att en köpargenomgång är endast möjlig att utföra inom 9 månader efter genomförd besiktning.



Bjerking & Thörn
Rosendalsvägen 12, 756 44 Uppsala
Tel: 0706-10 44 44

Organisationsnummer: 559379-5247
F-skattesedel
www.bjerkingthorn.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE.....	2
1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR.....	3
2. OKULÄR BESIKTNING	4
BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare.....	15
BILAGA 2: Liten Byggordbok.....	19
BILAGA 3: Tekniska medellivslängder	20

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE

Objekt

Fastighetsbeteckning: Schackspelet 28
Adress: Nyängsvägen 108, 167 64 Bromma
Kommun: Stockholm
Fastighetsägare: Björn Lindsjö c/o Daniela Lindsjö

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: Samma som ovan
Uppdragsnummer: **70236-2026-140**

Besiktningsman

Besiktningsman: **Martin Bjerking**
Ordförande SBR:s expertgrupp Överlåtelsebesiktning
Certifierad besiktningsman SBR
Av Kiwa Certifierad energiexpert 03144
Certifieringsnummer: **ÖBM 10947**
Telefon: **0706-10 44 44** (vid frågor om utlåtandet skicka ett sms så hör vi av oss så fort vi kan)
E-post: martin@bjerkingthorn.se

Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.

Besiktningsuppdrag

Omfattning: Besiktningen omfattar: En okulär besiktning av huvudbyggnad (samt eventuella tilläggsuppdrag, som till exempel fuktkontroll, areamätning, radonindikering eller besiktning av sidobyggnad med mera. Ifall dessa uppdrag utförs redovisas dessa uppdrag i utlåtandet som en bilaga bortsett från area som redovisas i ett separat utlåtande).

Besiktningsdag: **2026-08-04** **Klockan 07:30**

Närvarande: Axel Östlund

Uppdraget utförs enligt "villkor för överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR modellen".

En uppdragsbekaftelse med bifogad villkorsbilaga överlämnades till uppdragsgivaren den 2026-08-04

Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekaftelsen.

Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats.

Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt utlåtandet till uppdragsgivaren.

1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Tillhandahållna
Handlingar:

Inga handlingar tillhandahölls vid besiktningstillfället.

Information från
uppdragsgivare,
fastighetsägare, eller
dess ombud:

Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.

Säljaren förvärvade fastigheten 1987.

Följande renoveringar och underhåll är utförda;

1996 Installerades en ny elpanna.

Övrigt Fasaden har monterats vid okänt tillfälle.
Våtrummet i källaren är renoverad vid okänt tillfälle.
Takpappen är utbytt vid okänt tillfälle.
Fortlöpande underhåll vid behov.

Upplysningar om fel i
fastigheten:

2. OKULÄR BESIKTNING

Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen:

Byggnaden var omöblerad vid besiktningstillfället.

Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av möbler och belamrade ytor. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt.

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering "-----" innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

Muntliga uppgifter:

Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats till besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, har uppdragsgivaren att snarast och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.

Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

Väderlek:

Ca 14 °C och halvklart

Byggnadstyp:

1 plans friliggande enfamiljshus med källare

Byggnadsår:

1946

Grundläggning:

Källargrund med grundmurar av betongsten

Stomme:

Trä och betong

Bjälklag:

Trä och betong

Fasad:

Kalksandsten

Fönster:

2-glas kopplade

Yttertak:

Sadeltak med beklädnad av betongpannor

Uppvärmning:

Vattenburen värme via en elpanna

Ventilation:

Självdraagsventilation

Vatten

Kommunalt

Avlopp:

Kommunalt

NOTERINGAR

HUVUDBYGGNAD UTVÄNDIGT

Mark:

Närliggande planteringar förekommer runt husgrunden. Berget faller in mot husgrunden. Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.



Riskanalys

Planteringar i nära anslutning till byggnaden kan påverka byggnadens konstruktioner negativt. Rötter från träd och större buskar kan med tiden påverka eller underminerar grundkonstruktionen, vilket kan öka risken för sättningsskador. Grenar och vegetation som ligger nära fasaden kan även bidra till ökad fuktbelastning på fasadytor, vilket kan försämra möjligheten för fasaden att torka ut.

Vegetation i anslutning till tak kan dessutom orsaka nedskräpning av takytor, exempelvis genom löv och barr, samt i vissa fall bidra till att takpannor förskjuts eller skadas. Planteringar kan även täppa till eller försämra ventilationen vid takfotens luftspalter. Dessa förhållanden kan sammantaget öka risken för fukt- och underhållsrelaterade skador på byggnaden.

När marken eller berget lutar in mot husgrunden ökar belastningen av vatten mot byggnaden. Detta ställer högre krav på att dränering och tätskikt fungerar korrekt.

Om dessa skydd inte är tillräckliga finns risk att dagvatten tränger in i eller under husgrunden. Det kan leda till en ökad fuktbelastning i utrymmet. Förhöjda fuktnivåer kan påverka både material som förvaras där och byggnadsdelar som bjälklag. Med tiden kan detta orsaka fuktrelaterade skador såsom mögel- och rötskador.

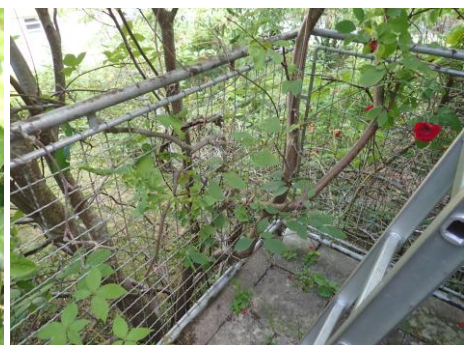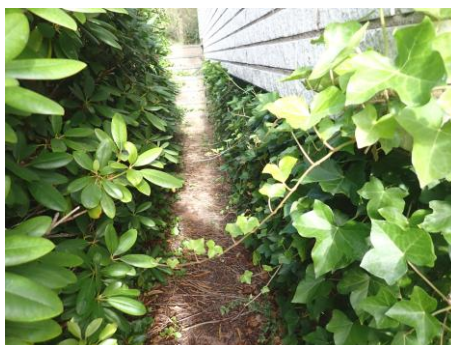

Grundmur/Hussockel:

Källare är en känd riskkonstruktion.
Äldre dränering och tätskikt runt husgrunden.
Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

En del sprickor på sockeln.

Riskanalys

Med anledning av att dränering och tätskikt runt husgrunden är äldre ökar risken för fuktgenomslag genom grundmurar och golv som i sin tur kan leda till invändiga fukt, mögel och eller rötrelaterade skador i källarplanet. Risk föreligger även för färg och putssläpp på grundmurar och golv.

**Krypgrund:**

Krypgrund är en känd riskkonstruktion.
Äldre dränering och tätskikt runt husgrunden.
En del byggspill förekommer på mark.
Berg i dagen i krypgrunden.
Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

Riskanalys

Krypgrunder betraktas idag som en känd riskkonstruktion och är känsliga ur fuktsynpunkt. Detta beror bland annat på årstidsvariationer i temperatur samt fuktbelastning från marken. Under perioder då utomhusluften är varmare än luften i krypgrunden kan varm och fuktig luft ventileras in i det kallare kryputrymmet. När luften kyls ned ökar den relativa luftfuktigheten, vilket kan skapa en fuktig miljö i krypgrunden. Förhöjda fuktnivåer under längre perioder kan leda till fuktelaterade skador såsom mikrobiell påväxt och rötskador i bjälklag och andra byggnadsdelar. Om tryckimpregnerat virke har använts i konstruktionen kan detta dessutom ge upphov till kraftigt avvikande lukt, särskilt vid fuktpåverkan.



Fasad:

Kallsandstensfasaden har delvis släppt och sitter löst.

**Dörrar:**

Fönster:

Fönster är färg och kittskadade.
Plåtdetaljer är färgflagnande.
Minst tre spräckta fönsterglas.



Yttertak:

Takfoten är färgskadad och lokalt förekommer rötskador.
En del mosspåväxt förekommer på takpannorna.
Takpannorna har ålderslitage med frostsador samt att någon takpanna är spräckt.
Äldre plåtdetaljer med dålig överlapp över takpannorna.
Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

Taket är av säkerhetsskäl endast besiktigad begränsat från markstege vid takfot samt i anslutning till takstegen.

Riskanalys


Takfoten uppvisar färgskador och lokalt förekommer rötskador. Detta tyder på att trädetaljerna under en längre tid har varit utsatta för fukt- och väderpåverkan. Om underhållet uteblir finns risk för fortsatt nedbrytning av träkonstruktionen.

En del mosspåväxt förekommer på takpannorna. Mossa binder fukt och kan försämra vattenavrinningen från taket, vilket ökar fuktbelastningen på både takpannor och den underliggande takkonstruktionen.

Takpannorna uppvisar åldersrelaterat slitage med frostsador och någon takpanna är spräckt. Frostsadade och spräckta takpannor har en nedsatt skyddsfunktion och ökar risken för att regn- och smältvatten tränger in under taktäckningen.

Vidare förekommer äldre plåtdetaljer med bristfälligt överlapp över takpannorna. Otillräckliga överlapp kan medföra att vatten leds in under taktäckningen istället för att avledas på avsett sätt.

Sammantaget innebär dessa förhållanden en ökad risk för vatteninträngning och fuktpåverkan på den underliggande takkonstruktionen. Om bristerna inte åtgärdas kan detta med tiden leda till fuktelaterade skador såsom mögel-, röta- och andra skador i angränsande byggnadsdelar.

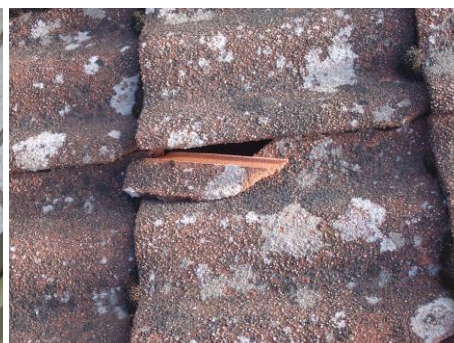**Övrigt:**

HUVUDBYGGNAD INVÄNDIGT

Allmänt


Inklädda golv och väggar i källarplanet.
Fuktgenomslag förekommer på oinklädda väggar och golv.
Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

Äldre el och VS installationer förekommer i huset. Kontakt med fackman rekommenderas för översyn och eventuellt utbyte.

Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här.
Självdraagsventilation fungerar erfarenhetsmässigt dåligt och tilluftsdon saknas.


Riskanalys

Det finns en risk för att inklädda ytor och/eller trädetaljer samt övrigt organiskt material som ansluter mot golv och väggar (trösklar, limmer, textil, papperstapeter och dylikt) som är placerade mot golv och väggar i källaren kan ha, eller med tiden utveckla, mikrobiell påväxt, fukt och/eller rötelaterade skador. Orsaken är att fukt naturligt kan vandra genom källarens grundmurar och golv. Även invändig fuktpåverkan kan påverka om grundmurens tätskikt är för tätt(oventilerat) Om organiskt material, såsom träreglar eller andra byggnadsdelar, placeras direkt mot dessa ytor kan materialet påverkas negativt av fukt. Risken för fuktpåverkan kan öka ytterligare om det finns brister i dränering, dagvattenledningar eller tätskikt runt byggnaden. Om tryckimpregnerat virke har använts i konstruktionen kan detta dessutom ge upphov till kraftigt avvikande lukt, särskilt vid fuktpåverkan.

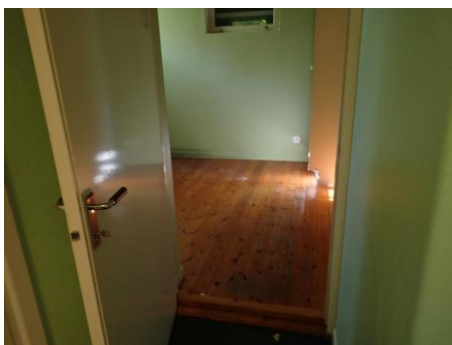

Källarvåning

Trapp:	-----
Hall:	-----
Wc/Dusch:	Äldre tät och ytskikt. Rör genomföringar i stänkzon, golv. Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys. Riskanalys Tätskikt och ytskikt är av äldre datum och bedöms ha en nedsatt funktion till följd av ålder och normalt slitage. När tätskikt närmar sig eller har uppnått sin tekniska livslängd ökar risken för att vatten och fukt tränger igenom konstruktionen och påverkar bakomliggande byggnadsdelar. Vidare förekommer rör genomföringar i golvet inom stänkzon. Genomföringar i vattenutsatta delar av ett våtrum innebär en ökad risk ur fuktsynpunkt, då anslutningen mellan rör och tätskikt är särskilt känslig för vattenpåverkan. Tätningar kring genomföringarna kan med tiden försämrats och vara svåra att kontrollera. Golvbrunnen är dessutom av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Korrosion kan med tiden försämma golvbrunnens funktion och täthet, särskilt i anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt. Sammantaget innebär dessa förhållanden en förhöjd risk för fuktrinträngning och fuktrelaterade skador såsom mögel-, röta- och andra fuktskador i golv-, vägg- och bjälklagskonstruktioner.
Gästrum:	-----
Kontor:	-----

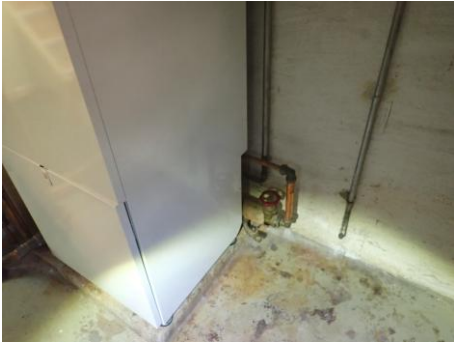Pannrum:	Golvbrunn saknas. Se även riskanalys. Tätskikt (ej krav i betongvalv). Riskanalys Golvbrunn saknas i pannrummet. I utrymmen med vattenförande installationer, såsom värmeanläggning, varmvattenberedare och rörinstallationer, finns alltid en risk för läckage eller oavsiktligt vattenutsläpp. När golvbrunn saknas finns ingen naturlig möjlighet att avleda läckagevatten, vilket innebär att vatten kan bli stående eller spridas till angränsande byggnadsdelar innan läckaget upptäcks. Detta innebär en ökad risk för fuktpåverkan och vattenskador på golv, väggar och angränsande konstruktioner. Om vatten tränger in i byggnadsdelarna kan det med tiden leda till fuktrelaterade skador såsom mögel-, röta- och andra fuktskador. 
Tvättstuga:	Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Se även riskanalys. Tätskikt saknas troligen under klinker (ej krav i betongvalv). Riskanalys Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Äldre gjutjärnsbrunnar har ofta uppnått eller närmar sig slutet av sin tekniska livslängd, och korrosion kan med tiden försämra brunnens funktion, hållfasthet och täthet. Rostangrepp kan påverka anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt samt öka risken för otätheter och läckage till den underliggande konstruktionen. Sammantaget innebär den äldre, rostskadade golvbrunnen en förhöjd risk för fuktrinträngning och fuktrelaterade skador såsom mögel-, röta- och andra fuktskador i golv- och bjälklagskonstruktionen. Det rekommenderas att golvbrunnen kontrolleras närmare och beaktas i samband med en framtida renovering av våtrummet. 


Garage:	Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Se även riskanalys. Riskanalys Golvbrunnen i garaget är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Äldre gjutjärnsbrunnar har ofta uppnått eller närmar sig slutet av sin tekniska livslängd, och korrosion kan med tiden försämra brunnens funktion, hållfasthet och täthet. I ett garage utsätts golvbrunnen ofta för hög fuktbelastning från regnvatten, smältvatten, vägsalt och smuts som förs in med fordon. Rostangrepp kan därför påskynda nedbrytningen och öka risken för otätheter eller nedsatt avvattningsfunktion. Sammantaget innebär den äldre, rostskadade golvbrunnen en ökad risk för fuktpåverkan och skador i anslutande golvkonstruktion. Det rekommenderas att golvbrunnen kontrolleras närmare och vid behov byts ut för att säkerställa en långsiktigt fungerande avvattning. 
Förråd:	Fuktrosor förekommer i innetaket under wc. Se även fortsatt teknisk utredning. Fortsatt teknisk utredning Orsaken till samt omfattningen av befintlig skada ska utredas och åtgärdas. 

Entréplan

Entré/Hall:	-----
Kök/Matplats:	Tippskydd saknas till spisen. Tät botten saknas i diskbänkskåpet. 
Vardagsrum:	-----
Sovrum 1:	-----
Sovrum 2:	-----
Sovrum 3:	-----
Wc:	Äldre tät och ytskikt. Uppvik av tätskikt saknas mot vägg. Trycksatta rör i golv. 

Vind

Vindsluckan är fuktskadad.
Mindre missfärgningar (mikrobiell påväxt) förekommer på takpanelen.

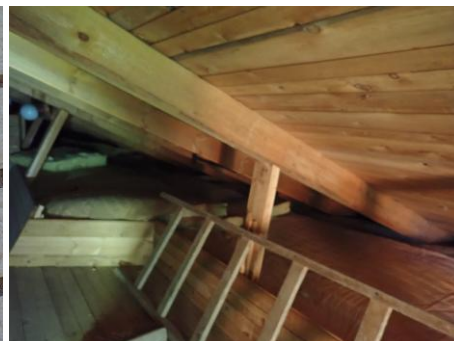

Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Uppsala 2026-08-04
Bjerking & Thörn



Martin Bjerking

Ordförande SBR:s expertgrupp Överlåtelsebesiktning
Certifierad besiktningsman SBR
KIWA certifikatsnummer: ÖBM 10947
Av Kiwa Certifierad energiexpert 03144
Medlemsnummer SBR: 70236



BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

2026.1

Begreppsbestämningar

Med **uppdragsgivare** avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekaftelsen.

Med **besiktningsman** avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med **fastighet** avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med **fel** i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en doldaelförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekaftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekaftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekaftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekaftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll

Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består sammanfattningsvis av fyra delar;

- Tillhandahållna handlingar samt information från säljaren eller dess ombud,
- Okulär besiktning,
- Riskanalys om sådan är påkallad samt
- Eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är kryptbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna.

Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekaftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte skyddsrum, energideklaration, miljöinventering, identifiering av invasiva arter, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår *inte* att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Risikanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns *påtaglig risk* för att fastigheten har andra *väsentliga fel* än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen *kan föreslå* fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning *ingår inte* i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta

medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen.

I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.

Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande.

Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

- a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.
- b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktnings-utlåtandet
- c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

För rätt till ersättning ska fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skriftligen reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts, om så ej sker kan fel/skada inte göras gällande.

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i

och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till ursprungliga uppdragsgivaren (säljaren).

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden.

Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Uppdragsgivaren måste vara observant på att

förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtagendet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtagendet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtagendet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtagendet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtagendet utan besiktnings-mannens uttryckliga medgivande.

Ansvaret för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare (säljare) och besiktningsföretaget. För att ansvar skall kunna göras gällande mellan köparen och besiktningsföretaget krävs särskilt avtal om uppdrag mellan besiktningsföretaget och köparen.

Observera att ett sådant avtal endast är möjligt att utföra inom 9 månader från avslutat uppdrag.

Om överlåtelse av utlåtagendet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid samman-träffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtagendet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtagendet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtagendet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktnings-utlåtagendet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

Uppdragsgivaren skall erlægga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekaftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekaftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

BILAGA 2: Liten Byggordbok

Asfaboard

Porös, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljefärg

En "modernare" variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare

Rör som går upp genom yttertak och som har till uppgift att ta in luft vid spolning i avlopp, så att vakuum inte uppstår i systemet.

Blåbetong

Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.

Brunröta

Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp.

Byggfukt

Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden.

Bärläkt

Virke som bär upp takpannor.

Båge

Den del av ett fönster som är öppningsbar.

Cement

Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder

Lås.

Dagvattenledning

Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar.

Dränering

System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar.

Falsad plåt

Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndskarvar.

Fotplåt

Dropplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan.

Fuktskydd

Skikt av material, t ex. vattentät massa, bitumenduk, eller en luftspaltbildande matta, som har till uppgift att förhindra fukttransport in i en konstruktion.

Fuktkvot

Förhållandet mellan vikten på fuktigt material och materialets torrsvikt. Anges i % eller kg/kg.

Fuktrelaterade skador

Kan till exempel vara missfärgningar, röta, mögel, materialförändringar, ökade materialemissioner, mikrobiella processer, luktproblem, med mera.

Foder

Täckande listverk runt fönster eller dörr.

Grundmur

Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar.

Hammarband

Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar.

Hanbjälke

Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. "kattvind").

Karm

Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen.

Klämring

Ring m uppgift att hålla fast en plastmatta mot en golvbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvbrunnen och mattan.

Limträ

T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension "vanligt" virke.

Mekanisk ventilation

Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften.

Mättnadsånghalt

Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar).

Okulär

Vad man kan se med ögat.

Plansteg

De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet

Ånghalten i luft i % av mättnadsånghalten.

Revetering

Putts på rörassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

Självdraagsventilation

Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler.

Sättsteg

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stödben

Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade bräder.

Trycke

Dörr eller fönsterhandtag.

Takfot

Där taket möter ytterväggen.

Taknock

Översta delen av ett yttertak.

Underlagstak

Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie.

Underram

Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag.

Överluft

Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad.

Överram

Den del av en takstol som underlagstaket vilar på

BILAGA 3: Tekniska medellivslängder

Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll. Byggmateriel och konstruktioner har en begränsad livslängd.

Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga uppskattningar.

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel (Takpannor av betong/tegel)	30 år
Korrugerad takplåt med underliggande papp	35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp	35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor,	30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	35 år
Hängrännor/stuprör	25 år
Skorsten, (renovering/omurning, tätning rökkanaler)	40 år
Nytt undertak – invändigt	40 år

Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)	35 år
Plåt	35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)	50 år

Fasader

Träpanel (byte)	40 år
Träpanel (målning)	10 år
Tegel	Ej Byte
Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)	30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor)	30 år

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)	25 år
Byte fönster	40 år
Byte dörrar (inne/ute)	35 år
Målning fönster/dörrar	10 år

Dränering/utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändigt vertikalt (inklusive dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning.)	25 år
Dagvattenledning utanför byggnaden	50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc.	10 år
Parkettgolv/träggolv (byte)	40 år
Parkettgolv/träggolv (slipning)	15 år
Laminatgolv	20 år
Klinkergolv	Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum)	15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning	30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök	40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv	25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme	30 år
Vattenburna slingor i golv	30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum	20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme	30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet	15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel	
* utfört före 1995	20 år
* utfört efter 1995	30 år
Våtrumstapeter väggar	15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar	50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar	50 år
Avloppstank	30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)	30 år
Badkar	30 år
Värmeväxlare	20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc.	45 år
------------------------	-------

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.	10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp	10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl	20 år
Luftvärmepump	8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem	5 år
Byte av fläktmotor	15 år
Styr- och reglerutrustning	20 år