

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING



Halsbäck 2:11
Halsbäck 63, 471 91 Klövedal



Fukt och Byggekonsult AB
Åsbräcka 335, 463 94 Lilla Edet
Tel: 010-1679999
Organisationsnummer: 559035-9286
Innehar F-skattsedel

Innehållsförteckning

Objekt

Besiktning

Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren	3
Okulär besiktning	3

Noteringar - Huvudbyggnad

Exteriör	4
Interiör - Entréplan	6
Interiör - Övre plan	6
Interiör - Suterrängplan	7

Risikanalys

Fördjupad undersökning

Objekt



Kommun	Tjörn
Fastighetsbeteckning	Halsbäck 2:11
Adress	Halsbäck 63
Postnummer/ort	471 91 Klövedal
Fastighetsägare	Pamela Mc Carthy

Beställare	Namn: Pamela Mc Carthy
Protokollnummer	FBÖ-12330
Besiktningsman	Namn: Anders Bergendahl Telefon: 010 167 99 99 Epost: anders@fuktochbyggkonsult.se
Besiktningsdag	2025-04-22, 09:00
Närvarande	Pamela Mc Carthy, fastighetsägare Claes-Göran Bogren, sambo Anders Bergendahl, Fukt och Byggkonsult AB

Besiktningens genomförande och omfattning	Besiktningen är främst okulär, men omfattar även stickprovvis kontroll och fuktmätning av konstruktioner i anslutning till grundläggningen om så är relevant. Utrymmen där vatten hanteras fuktindikeras för att upptäcka eventuella läckage. Jordade eluttag funktionskontrolleras stickprovvis. En lekmanmässig besiktning av elsystemet utförs. För fullständig besiktning av elsystemet måste en behörig elektriker anlitas. Skador som bedöms orsakade av normalt slitage eller estetiska och åldersrelaterade brister på inredning och ytskikt noteras inte. Innan besiktningen påbörjades godkändes uppdragsbekräftelsen av uppdragsgivaren eller dennes representant.
---	---

Besiktning

Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren

Tillhandahållna handlingar	Inga handlingar erhöles vid besiktningstillfället.
Information från uppdragsgivaren	Fastigheten förvärvades 2009-2010. Viss renovering av taket är utförd av tidigare ägare. Omfattningen är dock oklar. Fasaden var nymålad vid förvärvet. Dräneringen är från byggtiden. Vägen har dikats om och vattnet vid denna har letts om. Detta på grund av att vatten trängde in i källaren. Godkänt reningsverk har installerats. Vägg mellan vardagsrummet och matplatsen har tagits bort. Badrummet i källaren renoverades för ca. 20 år sedan. Badrummet på övre plan är äldre. Tvättstugan har renoverats. Köket på övre plan har renoverats. Spricka i betongplattan har lagats. Några extra eluttag har installerats och våtrumsfläktar har installerats. Utfört av elektriker. Luft/vattenvärmepump har installerats. Den öppna spisen i källaren är inte godkänd för eldning. Anmärkning finns. Upplysningarna lämnades av Pamela Mc Carthy och Claes-Göran Bogren.

Okulär besiktning

Särskilda förutsättningar vid besiktning	Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara/belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering "Inget att notera" innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.
Muntliga uppgifter	Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.
Väderlek	Mulet, 8°C
Byggnadsbeskrivning	Fastighetstyp: 1½-plans hus med suterrängkällare. Värmesystem: Luft/vattenvärmepump med radiatorer. Ventilation: Självdragsventilation med våtrumsfläktar. Grundläggning: Suterrängkällare. Grundmur: Betonghålstén. Stomme: Plankstomme. Fasad: Stående träpanel med lockläkt. Fönster: Tvåglasfönster och isolerglasfönster. Yttertak: Mansardtak med en yttre taktäckning av tegelpannor ovan ett underlagstak av spontade brädor, underlagspapp och läkt.
Byggnadsår	1951

Noteringar - Huvudbyggnad

Exteriör

Tak

Taktäckning av tegelpannor ovan ett underlagstak av spontade brädor, underlagspapp och träläkt. Taket besiktades från marken och från balkongen. Taket kunde även beträdas och besiktades längs takstegen och från taklyftet. Underlagstaket kontrollerades under några takpannor.

Tegelpannorna är äldre men är fortfarande i relativt bra skick. Påväxt av alger och lav förekommer. Några tegelpannor är skadade och behöver bytas ut.

Klätterväxter förekommer lokalt genom taktäckningen, vilket medför otätheter.

Där taket bryter förekommer det otätheter mellan tegelpannorna.

Vid taklyften är det lägre lutning, vilket fuktbelastar underlagstaket mer. Vid renovering bör alternativa taktäckningar för lägre taklutning övervägas.

Under nockpannorna finns ingen nocktätning vilket medför otätheter.

Avtäckningarna runt skorstenen är äldre. Otätheter förekommer. Skador/släpp förekommer i skorstenen. Skorstenens rök- och ventilationskanaler är inte väderskyddade med en huv, vilket rekommenderas.

Underlagspappen är sliten och den är spröd där kontroll utfördes.

Vindskivor och vattbrädor har underhållsbehov och lokala rötskador. Rötskador förekommer även vid takfotsbrädan, sett från balkongen.

Takstegen är rostig och några steg har släppt vid infästningarna.



Balkong

Taktäckningen under balkongtrallen är inte besiktningsbar. Taktäckningen ser ut att vara falsad bandplåt och av äldre utförande av det lilla man kan se. Lokala färgsläpp förekommer. Balkongtrallen sviktar lokalt.

Vind

Nockvinden kunde beträdas via vindstrappan. Då mycket lösöre förvaras i vindsutrymmet utfördes besiktningen med viss begränsning.

På underlagstaket förekommer fuktanvisningar orsakade av inläckage, främst runt murstocken men även utspritt på underlagstaket.

Kontroll av konstruktionen utfördes genom stickprovvis fuktkvotsmätning i underlagstaket. Fuktkvoten uppmättes till 11-14 % generellt vilket är normalt för årstiden och väderleken och under gränsvärdet för tillväxt av mikroorganismer. Intill murstocken uppmättes förhöjda fuktkvotsvärden vilket påvisar inläckage.


Risk för tillväxt av mikroorganismer föreligger om den relativa fuktigheten i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17 %.

Ett äldre expansionskärl finns kvar i vindsutrymmet. Detta ser ut att inte längre vara i bruk.

Missfärgningar/rinnmärken förekommer på murstocken.

Normal lukt upplevdes i vindsutrymmet.

Se även under pos. Tak.

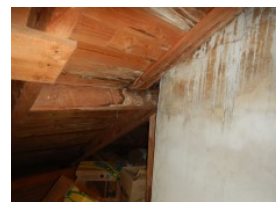

Sidovindar



Sidovindarna kunde beträdas för besiktning. En sidovind saknar dock inspektionslucka och är inte besiktningsbar.

På underlagstaket förekommer lokala fuktanvisningar orsakade av inläckage. Det förekommer även missfärgningar som är orsakade av luftläckage från boendetrymmena. D.v.s. varm fuktig luft från bostaden läcker via otätheter upp på vindsutrymmet och möter det vintertid kalla underlagstaket varvid den relativa fuktigheten ökar och det i värsta fall kan bildas kondens.

Kontroll av konstruktionen utfördes genom stickprovvis fuktkvotsmätning i underlagstaket. Fuktkvoten uppmättes till 11-14 % generellt vilket är normalt för årstiden och väderleken och under gränsvärdet för tillväxt av mikroorganismer. Förhöjda fuktkvotvärden uppmättes lokalt vid rötskadat virke vilket påvisar inläckage.

Risk för tillväxt av mikroorganismer föreligger om den relativa fuktigheten i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17 %.

I en sidovind är del av underlagstaket utbytt.

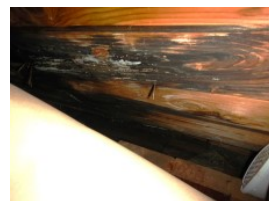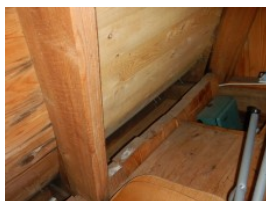

Hängrännor

Rännkrokarna har rostanvisningar.

Stuprör

Några stuprör är inte anslutna till markledning, utan avslutas intill huset.

Rostanvisningar och läckageanvisningar förekommer på stuprören.

Fasad

Fasaden är i behov av målning/underhåll. Färgsläpp, torrsprickor och lokala rötskador förekommer.

Rötskadade fasadbrädor behöver bytas ut.



Fönster

Fönstren är i behov av målning/underhåll eller byte.

Otäta fönsterblecksanslutningar förekommer.

Ett fönster är anlöpt (missfärgat mellan rutorna).

Ett källarfönster har sprucken glasruta.



Dörrar

Dörrarna har ett visst underhållsbehov.

Balkongdörren är i sämre skick.

Altan

Altantrallen har lokala rötskador och altanracket har målningsbehov.

Glasracket/vindskyddet på altanracket är vekt.

Altantaket är av enklare standard med taktäckning av korrugerad plast.

Sockel/Grundmur

Lokala sprickor förekommer i grundmuren.

Otätheter förekommer vid våtrumsfläktens genomföring i grundmuren.

Enstaka ventilgaller saknas.

Markförhållanden

Berg finns intill huset och marken lutar delvis mot huset.
Växter finns i anslutning till huset och fasaden, vilket bör undvikas.

Interiör - Entréplan

Allmänt

Lokalt noterades att golv/bjälklag är ojämna och lutar i huset. Detta är inte ovanligt i äldre hus och bedöms i detta fall normalt för husets ålder och byggnadssätt.

Stora delar av husets elinstallationer är äldre. Det förekommer eluttag utan petskydd. I köken förekommer det både ojordade och jordade eluttag.

Entréhall



Frys finns installerad i utrymmet. Läckageskydd saknas under denna, vilket rekommenderas. Fuktindikering utfördes intill frysen utan anmärkningar.

Radiator finns inte installerad i utrymmet.

Inre hall

Fuktanvisningar förekommer på innertaket under balkongen. Fuktanvisningarna var torra vid besiktningstillfället.

Rostanvisningar förekommer på radiatorrören.

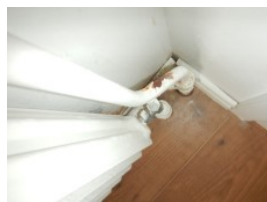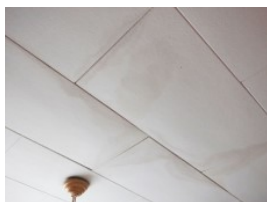

Trappa

Inget att notera.

Kök

Köket är ej vattensäkrat enligt dagens rekommendationer. Läckageskydd finns inte under kyl/frys, under diskmaskinen eller i diskbänkskåpet.

Läckageskydd är bra att ha för att lättare kunna upptäcka eventuella läckage i tid och då minska risken för omfattande fuktskador.

Fuktindikering utfördes i utrymmet utan anmärkningar.

Matsal

Inget att notera.

Förråd

Fuktanvisningar förekommer vid radiatorrör/expansionsrör. Torra vid besiktningstillfället.



Vardagsrum

Inget att notera.

Kontor

Inget att notera.

Passage

Inget att notera.

Källartrappa

Inget att notera.

Interiör - Övre plan

Hall/Passage

En av husets elcentraler finns placerad i utrymmet. Elcentralen är delvis uppmärkt. Jordfelsbrytare finns installerad.

Jordade eluttag har stickprovsvis funktionskontrollerats i bostaden utan anmärkningar. Det förekommer eluttag i både jordat och ojordat utförande.

Dusch/WC/Tvätt

Äldre våtutrymme med ytskikt/tätskikt av våtrumsmatta och våtrumstapet. Otätheter förekommer i tätskikten.

Golvbrunnen är av äldre standard i plast. Golvbrunnen är en skadedrabbad typ av golvbrunn där brunnsgallret även är en del av våtrumsmattans anslutning till golvbrunnen. Tvättmaskinens och duschkabinens avlopp leds dock ner i golvbrunnen via rör, vilket är bra eftersom detta minskar fuktbelastningen runt golvbrunnen.

Rör genomföringar förekommer i golvet vilket bör undvikas enligt dagens branschstandard. Vattenrören är inte förankrade i väggen.

Fuktindikering utfördes i utrymmet utan anmärkningar.



Vindstrappa

Inget att notera.

Sovrum 1

Fuktanvisningar förekommer under fönstret. Torra vid besiktningstillfället men måste hållas under uppsikt. Ökar omfattningen måste orsaken till detta kontrolleras och åtgärdas.



Kök

Läckageskydd finns inte under kyl/frys eller i diskbänksskåpet. Läckageskydd rekommenderas av försäkringsbolag och nuvarande branschregler eftersom kök statistiskt sett ofta drabbas av vattenskador. I de fall det är svårt att eftermontera läckageskydd på ett bra sätt kan man istället installera läckagelarm.

Formförändringar förekommer i golvet intill kyl/frys.

Fuktindikering utfördes i utrymmet utan anmärkningar.

Tv Rum

Inget att notera.

Interiör - Suterrängplan

Allmänt

Suterrängkällaren är uppbyggd med en betongplatta på mark och uppmurade grundmurar av betonghålstén. Betongplattan är obehandlad eller har ytskikt av klinker. Grundmurarna är putsade och målade eller har påreglade väggkonstruktioner. Väggkonstruktionerna är delvis isolerade. Regelverk av trä och plåt. Väggkonstruktionerna ser ut att vara täckta med mineritskivor.

Då mycket lösöre förvarades i suterrängkällaren har besiktning utförts med viss begränsning. Missfärgningar förekommer på de putsade och målade grundmurarna vilket kan vara indikationer på att suterrängkällarens utvändiga fuktskydd har en nedsatt funktion och kan komma att behöva renoveras.



Kontroll / Fuktmätning

Kontroll av väggkonstruktionen utfördes genom provhåltagning. Vid kontrollen utfördes uppmätning av relativ fuktighet i väggkonstruktionen. Relativ fuktighet uppmättes till 67 % vilket är under gränsvärdet för tillväxt av mikroorganismer. Risk för tillväxt av mikroorganismer föreligger om den relativa fuktigheten i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17 %.

Normal lukt upplevdes i väggkonstruktionen och generellt i källaren.



Hall/Passage

Inget att notera.

Sovrum 2

Inget att notera.

Groventré

Inget att notera.


Dusch/WC

Våtutrymme med ytskikt av klinker. Väggarna har ytskikt av målad väv samt kakel i duschzonen. Tätskikt av okänt fabrikat och utförande.

Golvbrunnen är av äldre standard i plast. Brunnsmanschett är nedvikt i golvbrunnen. Klämring finns inte.


Golvfallet mot golvbrunnen kontrollerades i duschzonen via vattenbegjutning och bedöms vara acceptabelt. Utanför duschzonen förekommer dock bakfall.

Fuktindikering utfördes i utrymmet där det är relevant utan anmärkningar.

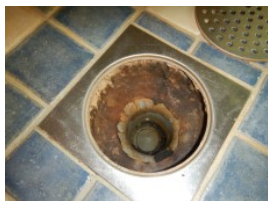

Klädkammare

Avstängning för vatten eller radiatorer finns i väggen. Mindre fuktanvisning förekommer vid dessa. Torra vid besiktningstillfället.

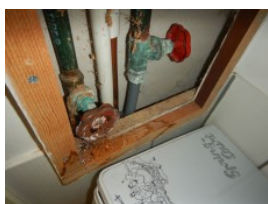

Verkstad/Förråd

I utrymmet finns värmepumpen installerad.

Inkommande kallvattenledning med filteranläggning, vattenpump och trycktank finns här. Golvbrunn fanns inte synlig vid besiktningstillfället.

En av husets elcentraler finns installerad i utrymmet. Elcentralen är inte uppmärkt. Jordfelsbrytare finns installerad.

Tvättstuga

Våtutrymme med ytskikt av klinker. Väggarna är målade.

Golvbrunn finns. Golvbrunnen är av fabrikat Jafo och den är typgodkänd. Inget tätskikt finns anslutet till golvbrunnen.

Tvättmaskinens avlopp är direktansluten till avloppet.

Fuktindikering utfördes i utrymmet där det är relevant utan anmärkning.

Risikanalys

4.1 Stuprör	När stuprören avslutas intill huset ökar fuktbelastningen på husets grundläggning.
4.2 Träkonstruktioner	Träkonstruktioner där underhållsbehov föreligger riskerar på grund av sämre vattenavvisande förmåga att få fuktskador.
4.3 Fönster	Otätheter i anslutning till fönstren medför en ökad risk för fuktinträngning, vilket i sin tur kan ge fuktskador i väggkonstruktionen. Rekommenderar att otätheterna vid fönsteranslutningar kontrolleras och åtgärdas.
4.4 Markförhållanden	När marken lutar mot huset och källarens yttre fuktskydd/dränering är äldre finns risk att fuktbelastningen ökar mot hus och grund/källarutrymme.
4.5 Dusch/WC	När golvbrunnen är av äldre standard och när tätskiktet inte är korrekt anslutet till denna kan otätheter uppstå mellan golvbrunnen och tätskiktet. Detta kan orsaka läckage som kan skada omkringliggande väggkonstruktioner.
4.6 Allmänt	Suterrängkällare med väggar av träkonstruktion på motfyllda grundmurar är en känd så kallad riskkonstruktion. Då markfukten vanligtvis är närmare 100 % finns risk att träkonstruktionerna på grund av naturlig fuktpåverkan från marken blir så fuktiga så att mikroorganismer kan växa till. Mikroorganismer kan avge avvikande lukter som med tiden sprids till boendemiljön.

Fördjupad undersökning

- | | |
|---------------------------|--|
| 5.1 Tak | Taktäckningen är på grund av åldersrelaterade brister i behov av renovering. I samband med renoveringen kontrolleras och åtgärdas eventuella underliggande skador. |
| 5.2 Sidovindar | För att komma tillrätta med konvektionsproblemen på sidovindarna måste fukttillförseln inifrån bostaden minskas. Detta kan ofta lösas genom att bostadsventilationen förbättras för att sänka fukttillskottet inomhus och vidare på vindsutrymmet. Självdragshus har ofta en otillräcklig ventilation vilket man kan förbättra med hjälp av kontinuerliga fläktar i våtutrymmena och se till att uteluft kommer in i sov- och sällskapsutrymmen. Om detta är tillräckligt eller om fler åtgärder måste utföras bör undersökas genom en fördjupad undersökning. En sådan undersökning måste utföras vintertid under uppvärmningsperioden då problemets drivkraft (temperaturskillnaden inne/ute) är som störst. |
| 5.3 Inre hall | Fuktanvisningarna på innertaket var torra vid besiktningstillfället. Eftersom läckage är väderberoende rekommenderas att fuktanvisningarna hålls under uppsikt över tiden. Ökar omfattningen måste orsaken till detta kontrolleras och åtgärdas. |
| 5.4 Dusch/WC/Tvätt | Då våtutrymmet på övre plan är att anse som uttjänt bör behörig våtrumsentreprenör anlitas för renovering. I samband med sådant arbete kontrolleras även omkringliggande konstruktioner avseende eventuella följdskador. |

BEGREPP

Uppdragsgivare: avser den part som beställt uppdraget.

Besiktningsman: även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget ska, i tillämpliga delar, inkluderas av begreppet.

Fastighet: avser den del av fastigheten som omfattas av uppdraget.

SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Det avtalade ändamålet och syftet med att genomföra en överlåtelsebesiktning är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggnadsteknisk okulär besiktning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om byggnadens fysiska skick vid besiktningsstillfället. Resultatet av denna byggnadstekniska besiktning redovisas på så sätt att besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma byggnadens verkliga skick och den förväntan en köpare kan ha på byggnaden. Besiktningsutlåtandet kan utgöra underlag för en dold fel-försäkring samt ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet. Begreppet *fel i fastighet* innebär en avvikelse som innebär att besiktigad fastighet avviker från vad en köpare av fastigheten med fog kunnat förutsätta vid köpet, om köpet realiserades vid tiden för överlåtelsebesiktningen.

Överlåtelsebesiktningen utgör en del av, men ersätter inte köparens undersökningsplikt enligt 4 kapitlet 19 § 2 stycket jordabalken (1970:994). Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigats av någon anledning eller inte ingår i besiktningsmannens uppdrag, ingår i köparens kvarstående undersökningsplikt.

OMFATTNING

Överlåtelsebesiktningen är okulär och omfattar endast de delar som anges i uppdragsbekräftelsen. Om inte annat anges ingår dock alltid fastighetens huvudbyggnad tillsammans med vidbyggd del av hus såsom carport, förråd eller garage. Eventuella andra sekundära byggnader (såsom garage, gästhus etc.) ingår endast om detta anges i uppdragsbekräftelsen.

Överlåtelsebesiktningen omfattar undersökning av synliga ytor i alla åtkomliga utrymmen. Överlåtelsebesiktningen omfattar också tak, fasader och mark i den mån marken anses ha byggnadsteknisk betydelse. Med åtkomliga utrymmen avses samtliga sådana utrymmen som kan granskas exempelvis via dörrar, öppningar, inspektionsluckor eller dylikt. Inspektionsluckor ska påvisas av uppdragsgivare eller fastighetsägare.

Undanflyttning av vitvaror samt lösöre såsom till exempel sängar, soffor, bokhyllor, mattor ingår inte i besiktningen. Ej heller ingår det att flytta på badkar eller att demontera badkarsfront eller liknande. För att en vind ska anses vara tillgänglig ska det finnas språngbrädor eller likvärdigt. Utvändiga besiktning sker från mark eller från övriga åtkomliga ytor såsom altan, balkong etc. Yttertak besiktigas normalt från mark, steg, taklucka eller gångbryggor i den mån sådana finns. Yttertaget beträds inte om säkerheten ifrågasatts av besiktningsmannen. Vid behov av längre stegar ska dessa tillhandahållas av uppdragsgivare eller ägare.

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom exempelvis mekanisk ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, sanitet, pool med tillhörande utrustning, maskinell utrustning, rökgångar, eldstäder, energideklaration etc. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaden omfattas dock inte och inte heller stödmurar, staket, altan, terrass, uterum etc. om inte annat anges i besiktningsutlåtandet.

I överlåtelsebesiktningen ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning eller annan mätning. Provhåltagning och fuktmätning ingår stickprovsmässigt i eventuella konstruktioner i anslutning till grundläggningen om så är relevant och förutsatt att fastighetsägaren godkänner detta. I våtrum utförs fuktindikering för att eventuellt upptäcka pågående vattenskador. Jordade eluttag kontrolleras stickprovsmässigt.

I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler, fortsatt teknisk utredning eller värdering.

För delar av fastigheten som inte omfattas av överlåtelsebesiktningen har besiktningsföretaget inget ansvar.

GENOMFÖRANDE

Innan överlåtelsebesiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till den som beställt överlåtelsebesiktningen.

Före besiktningens start går besiktningsmannen igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren så att några oklarheter om överlåtelsebesiktningens omfattning inte föreligger. Besiktningssuppdraget utförs på samma sätt och med samma metod oavsett om köpare eller säljare är uppdragsgivare.

Överlåtelsebesiktningen består av fyra delar vilka förklaras nedan. Besiktningsmannen redovisar sedan resultatet i ett besiktningsutlåtande. I besiktningsutlåtandet redovisas sådan information om byggnadens fysiska skick vid besiktningsstillfället som är av väsentlig betydelse för uppdragsgivaren att känna till. Uppdragsgivaren skall förvissa sig om att besiktningsmannen i besiktningsutlåtandet antecknar uppgifter som lämnas under besiktningen. Däremot noteras inte skavanker, skador på grund av slitage och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar.

För att överlåtelsebesiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall uppdragsgivaren se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege skall finnas tillgänglig. Efter det att besiktningsmannen överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas igenom av uppdragsgivaren.

1. *Handlingar och upplysningar*

Besiktningsmannen tar del av de handlingar och upplysningar som lämnats. Detta kan ske vid påbörjande av eller i samband med överlåtelsebesiktningen. Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på annat sätt information rörande fastigheten eller byggnaden skall besiktningsmannen anteckna detta i besiktningsutlåtandet och låta informationen utgöra grund för besiktningen. Det åligger inte besiktningsmannen att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet.

2. *Okulär Besiktning*

Överlåtelsebesiktningen är en okulär besiktning och innebär att besiktningsmannen undersöker alla åtkomliga utrymmen. Överlåtelsebesiktningen omfattar också tak, fasader och mark i den mån marken anses ha byggnadsteknisk betydelse. Med åtkomliga utrymmen avses samtliga utrymmen som kan granskas exempelvis via dörrar, öppningar, inspektionsluckor eller dylikt. Dessutom omfattas alla utrymmen som är krypbara. Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid tillfället för besiktningen. Om besiktningsmannen av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet. Även om ett utrymme eller en yta inte besiktats ingår det i köparens undersökningsplikt.

3. *Risikanalyt*

Bedömer besiktningsmannen att det finns en substantiell risk för att byggnaden har andra väsentliga brister än de som identifierats vid den okulära besiktningen ska besiktningsmannen påtala dessa i protokollet. Till grund för riskbedömningar har besiktningsmannen att beakta den information som framkommit genom handlingarna, fastighetsägarens upplysningar, den okulära besiktningen, den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter samt omständigheterna vid besiktningen. En riskbedömning innebär risk för framtida skada och/eller befintlig skada som inte gick att konstatera vid besiktningsstillfället.

4. *Fortsatt teknisk utredning*

Besiktningsmannen kan rekommendera fortsatt teknisk utredning vad gäller omständighet som inte kunnat utredas i den okulära besiktningen. Fortsatt teknisk utredning kan beställas för att klargöra misstänkta fel, skador eller brister som noterats i besiktningsutlåtandet. Fortsatt teknisk utredning är inte en del av överlåtelsebesiktningen utan det är upp till uppdragsgivaren och besiktningsmannen att i samförstånd enas om att besiktningsmannen i det aktuella fallet ska verkställa den fortsatta tekniska utredningen. Fortsatt teknisk utredning förutsätter även fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen om den besiktigade fastighetens fysiska skick vid tidpunkten för besiktningsstillfället. Besiktningsmannen skall i besiktningsutlåtandet redogöra för identifierade fel och brister som påträffats vid den okulära överlåtelsebesiktningen och som anses ha någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Skavanker, skador på grund av slitage och förhållanden som inte har betydelse för fastighetens goda bestånd antecknas normalt inte. Vid utförandet av överlåtelsebesiktningen tar besiktningsmannen hänsyn till fastighetens ålder, normalt skick hos jämförbara fastigheter samt rådande omständigheter vid besiktningsstillfället.

Uppdragsgivaren bör normalt räkna med att ju äldre en fastighet är desto större anledning att tro att det finns fel och att slitaget är större än i en nyare fastighet.

Efter det att besiktningsmannen överlämnat besiktningsutlåtandet ska det noggrant läsas igenom av uppdragsgivaren. Anser uppdragsgivaren att det saknas uppgift som besiktningsmannen lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen, skall uppdragsgivaren snarast men dock senast inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Lämnas inte något sådant meddelande inom ovan angiven tid kan besiktningsmannen inte göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Uppgifter som lämnats under besiktningen men som inte antecknats i besiktningsutlåtandet kan inte läggas till grund för ställningstagande eller förväntan om byggnadens befintliga skick och inte heller läggas till grund för bedömning av åtgärdsbehov.

Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Påtalade risker, kända fel eller symptom på fel som noteras i besiktningsutlåtandet kan köpare vid senare tillfälle normalt inte åberopa som så kallade dolda fel mot säljaren. Genom överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen, klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de eventuella risker, symptom och/eller fel som redovisats.

I samband med en fastighetsöverlåtelse och överlämnande av besiktningsutlåtandet till köpare, innebär det inte att säljaren lämnar en garanti eller utfästelse att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår i besiktningsutlåtandet. Eventuella garantier och annan viktig information om fastigheten som säljaren lämnar under besiktningstillfället bör även föras med i köpekontraktet.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Har uppdragsgivaren tillhandahållit felaktig eller ofullständig information i de handlingar och upplysningar om fastigheten som denne lämnat till besiktningsmannen i samband med uppdraget, svarar besiktningsmannen inte för skada som beror på detta.

Om ekonomisk skada orsakats p.g.a. besiktningsmannens vårdslöshet vid uppdragets utförande, är besiktningsmannen skyldig att ersätta den skada som hen orsakat vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp.

- Den nedsättning av köpeskillingen som uppdragsgivaren skulle ha fått om besiktningsmannen inte lämnat felaktig eller bristfällig information i besiktningsutlåtandet vid överlåtelsebesiktning i samband med köp av fastighet.
- Nödvändig lägre kostnad för avhjälpande. Varvid avdrag ska ske för åldersslitage och för den standardförbättring som avhjälpandet medför.
- 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om uppdraget träffades.

Besiktningsmannen ansvarar inte för skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp.

I de fall besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till en överlåtelsebesiktning skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannen skall arkivera ett besiktningsutlåtande eller kopieringsbar kopia under den tvååriga ansvarstiden.

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot uppdragsgivaren. Annan än uppdragsgivaren äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

Vill uppdragsgivaren åberopa att besiktningsmannens tjänst varit bristfällig, ska uppdragsgivaren skriftligen underrätta besiktningsföretaget om detta inom skälig tid efter det att uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt bristen. Reklamation får inte ske senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget har avslutats då utlåtandet skickas till uppdragsgivaren. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad.

Uppdragsgivaren ska i reklamationen tydligt precisera i vilket avseende tjänsten varit bristfällig.

Reklamation ska ställas till besiktningsföretaget och inte mot någon enskild besiktningsman.

Utför besiktningsman en tilläggstjänst anses tilläggstjänsten och överlåtelsebesiktningen i ansvars hänseende vara ett och samma uppdrag.

FÖRSÄKRING

Fukt och Byggkonsult AB har konsultansvarsförsäkring och särskild försäkring för överlåtelsebesiktning genom If Försäkringar samt Nordic försäkringar.

UPPDAGSGIVARENS ANSVAR

Uppdragsgivaren ska lämna uppgifter om tidigare skador eller om misstanke finns om fukt, röta, mögel, skadeinsekter eller vattenskador.

Uppdragsgivaren ska också upplysa om andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen.

Uppdragsgivaren ska upplysa om var dörrar och inspektionsluckor är belägna.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivare ska säkerställa fastighetsägarens medgivande vid behov av provhåltagningar i husets konstruktioner.

Uppdragsgivaren ska se till att godkänd stege finns tillgänglig.

Det åligger uppdragsgivaren att omsorgsfullt gå igenom utlåtandet efter mottagandet av densamma. Uppdragsgivaren ska, utan dröjsmål, underrätta besiktningsmannen om eventuella fel eller avsaknad av innehåll i utlåtandet.

Vidare ska uppdragsgivaren tillse att säkra uppstigningsanordningar till yttertak och vindsutrymmen finns tillgängliga på byggnaden. Det föreligger ingen skyldighet för besiktningsmannen att verkställa en åtgärd som medför att han eller hon utsätter sig själv eller annan för fara. Det är upp till besiktningsmannen att ensidigt avgöra huruvida fara föreligger.

Fakturerings sker i samband med att Fukt och Byggkonsult AB lämnar sin rapport i hela eller delar av uppdraget och betalning ska erläggas inom angivet förfallodatum.

UPPHOVSRÄTT TILL UTLÅTANDET

Besiktningsmannen innehar upphovsrätten till utlåtandet i dess helhet. Uppdragsgivaren får dock nyttja utlåtandet för avtalat ändamål.

Uppdragsgivaren har ej rätt att överlåta utlåtandet eller nyttjanderätten till utlåtandet utan uttryckligt medgivande från besiktningsmannen. Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i utlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Ansvaret för detta uppdrag är endast gällande mellan uppdragsgivare och besiktningsman.

I de fall besiktningen är påkallad av säljaren och utgör grund för en s.k. Dolda-fel försäkring via Gar-Bo Försäkring AB äger även köparen av fastigheten rätt till besiktningsprotokollet. Om försäkringen inte tecknas efter genomförd besiktning tar Fukt och Byggkonsult AB bara ansvar för innehållet i besiktningsprotokollet gentemot den säljare som är uppdragsgivare och under förutsättning att besiktningsuppdraget har betalats.

Förvärvare av utlåtandet har inte i något fall bättre rätt gentemot besiktningsföretaget än uppdragsgivaren.

BILAGA II

LITEN BYGGORDBOK

Asfaboard

Porös, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljefärg

En "modernare" variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare

Rör som går upp genom yttertak och som har till uppgift att ta in luft vid spolning i avlopp, så att vakuum inte uppstår i systemet.

Betong

Blandning av cement (bindmedel) och grus, sten (ballast)

Blåbetong

Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.

Brunröta

Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp.

Byggfukt

Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden.

Bärläkt

Virke som bär upp takpannor.

Båge

Den del av ett fönster som är öppningsbar.

Cement

Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder

Lås.

Dagvattenledning

Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar.

Dränering

System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar.

Dörrblad

Den öppningsbara delen av en dörr.

Falsad plåt

Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndscharvar.

Fotplåt

Dropplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan.

Fuktskydd

Skikt av vattentät massa, luftspaltbildande matta av HD-polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att förhindra fuktrinängning i konstruktion eller hindra avdunstning från mark i s.k. uteluftsventilerad krypgrund.

Fuktkvot

Förhållandet mellan vikten på fuktigt material och materialets torrsvikt. Anges i % eller kg/kg.

Foder

Täckande listverk runt fönster eller dörr.

Grundmur

Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar.

Hammarband

Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar.

Hanbjälke

Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. "kattvind").

Imma

Se mätnadsånghalt.

Karm

Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen.

Klinker

Plattor av keramiskt material.

Klämring

Ring m uppgift att hålla fast en plastmatta mot en

golvbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvbrunnen och mattan.

Limträ

T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension "vanligt" virke.

Mekanisk ventilation

Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften.

Mätnadsånghalt

Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar).

Okulär

Vad man kan se med ögat.

Plansteg

De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet

Ånghalten i luft i % av mätnadsånghalten.

Radon

Radongas avgår vid radioaktivt sönderfall av radium i mineralkornen i jorden eller berggrunden.

Revetering

Puts på rörvassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

Självdraagsventilation

Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler.

Sättsteg

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stödben

Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade bräder.

Trycke

Dörr eller fönsterhandtag.

Takfot

Där taket möter ytterväggen.

Taknock

Översta delen av ett yttertak.

Underlagstak

Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie.

Underram

Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag.

Överluft

Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad.

Överram

Den del av en takstol som underlagstaket vilar på.

BILAGA III

TEKNISK MEDELLIVSLÄNGD FÖR BYGGNADSDELAR OCH BYGGKONSTRUKTIONER

Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll.

Byggmaterial och konstruktioner har begränsad livslängd.

Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel (Takpannor av betong/tegel)	30 år
Korrugerad takplåt med underliggande papp	30 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp	35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor,	35 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	30 år
Hängrännor/stuprör	35 år
Skorsten (renovering/omurning skorstenstopp, tätning rökkanaler)	25 år
Nytt undertak - invändigt	40 år

Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrap por

Tätskikt (t ex asfaltbaserade tätskikt)	35 år
Plåt	35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)	50 år

Fasader

Träpanel (byte)	40 år
Träpanel (målning)	10 år
Tegel	Ej Byte
Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)	30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor)	30 år

Fönster/dörrar

Isoleringsfönster (blir otäta med tiden)	25 år
Byte fönster	40 år
Byte dörrar (inne/ute)	35 år
Målning fönster/dörrar	10 år

Dränering/utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändigt vertikalt (inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.)	25 år
Dagvattenledning utanför byggnaden	50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc.	10 år
Parkettgolv/trägolv (byte)	40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning)	15 år
Laminatgolv	20 år
Klinkergolv	Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum)	15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning	30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök	40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv	25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme	30 år
Vattenburna slingor i golv	30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum	20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme	30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet	15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel	
* utfört före 1995	20 år
* utfört efter 1995	30 år
Våtrumstapeter väggar	15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar	50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar	50 år
Avloppstank	30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)	30 år
Badkar	30 år
Värmeväxlare	20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc.	45 år
------------------------	-------

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.	10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp	10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl	20 år
Luftvärmepump	8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem	5 år
Byte av fläktmotor	15 år
Styr- och reglerutrustning	20 år