

2026-08-18

Uppdragsnummer 70236
2026-151

Utlåtande över

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

HEBY FORSBO 1:73
Vibyvägen 7, 740 47 Harbo



Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt! För att uppfylla en del av Din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att Du kontaktar besiktningsföretaget för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot Dig. Vid en köpargenomgång gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Observera att en köpargenomgång är endast möjlig att utföra inom 9 månader efter genomförd besiktning.



Bjerking & Thörn
Rosendalsvägen 12, 756 44 Uppsala
Tel: 0706-10 44 44

Organisationsnummer: 559379-5247
F-skattesedel
www.bjerkingthorn.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE.....	2
1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR.....	3
2. OKULÄR BESIKTNING	4
BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare.....	14
BILAGA 2: Liten Byggordbok.....	18
BILAGA 3: Tekniska medellivslängder	19

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE

Objekt

Fastighetsbeteckning: Heby Forsbo 1:73
Adress: Vibyvägen 7, 740 47 Harbo
Kommun: Heby kommun
Fastighetsägare: Lena Söderlund

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare: Samma som ovan
Uppdragsnummer: **70236-2026-151**

Besiktningsman

Besiktningsman: **Martin Bjerking**
Ordförande SBR:s expertgrupp Överlåtelsebesiktning
Certifierad besiktningsman SBR
Av Kiwa Certifierad energiexpert 03144
Certifieringsnummer: **ÖBM 10947**
Telefon: **0706-10 44 44** (vid frågor om utlåtandet skicka ett sms så hör vi av oss så fort vi kan)
E-post: martin@bjerkingthorn.se

Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.

Besiktningsuppdrag

Omfattning: Besiktningen omfattar: En okulär besiktning av huvudbyggnad (samt eventuella tilläggsuppdrag, som till exempel fuktkontroll, areamätning, radonindikering eller besiktning av sidobyggnad med mera. Ifall dessa uppdrag utförs redovisas dessa uppdrag i utlåtandet som en bilaga bortsett från area som redovisas i ett separat utlåtande).

Besiktningsdag: **2026-08-18** **Klockan 08:00**

Närvarande: Lena Söderlund

Uppdraget utförs enligt "villkor för överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR modellen".

En uppdragsbekaftelse med bifogad villkorsbilaga överlämnades till uppdragsgivaren den 2026-08-18

Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekaftelsen.

Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats.

Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt utlåtandet till uppdragsgivaren.

1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Tillhandahållna
Handlingar:

Frågelista och objektbeskrivning från 2007 tillhandahölls vid besiktningstillfället.

Information från
uppdragsgivare,
fastighetsägare, eller
dess ombud:

Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.

Säljaren förvärvade fastigheten 2007.

Följande renoveringar och underhåll är utförda;

- 1989 Uppfördes det fristående garaget
- 2005 Installerades en luft/luftvärmepump
- 2008 Lades yttertakets om med nya takpannor, takpapp, läkt, vindsbalkar, takfotsbrädor samt beslag
Installerades en ny luft/vattenvärmepump
- 2025 Installerades en ny innerdel för luft/vattenvärmepumpen (elpanna)
- Övrigt Fortlöpande underhåll vid behov

Upplysningar om fel i
fastigheten:

- Inspektionen av avloppen visade på någon form av skador. Rekommendationen från inspektionen var att åtgärda trasiga gjutjärnsrör. Det har inte gjorts något åtgärd. (Andra "praktiskt orienterade personer" har menat att det inte behöver åtgärdas när det inte orsakar några märkbara problem.)
- Det har varit problem med antingen värmepumpen eller värmepannan. Jag tror att det är så att värmepumpen har reparerats, men det är någon komplikation med hur den står på marken. Eventuellt är det något strul med värmepannan, ev. expansionskärlet. Man behöver ha koll på vattnet i pannan.
- Det är dålig avrinning i vasken i köket
- Möss i kök.
- Det har monterats en hylla i badrummet nära duschen. Den har tagits bort. Man kan se pluggarna efter den.
- Vitvaror/maskiner:
 - Diskmaskinen - dålig funktion (blir inte rent)
 - Spis - dålig funktion (enligt mamma blir den överhettad)
 - Tvättmaskin - dålig funktion
- Runt carport/garage finns några eldragningar som inte verkar vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.
- Oklar funktion gällande luft/luftvärmepumpen

2. OKULÄR BESIKTNING

Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen:

Byggnaden var fullt möblerad vid besiktningstillfället.

Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av möbler och belamrade ytor. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt.

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering "-----" innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

Muntliga uppgifter:

Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats till besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, har uppdragsgivaren att snarast och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.

Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

Väderlek:

Ca 13 °C och mulet

Byggnadstyp:

1 plans friliggande enfamiljshus

Byggnadsår:

1969

Grundläggning:

Källargrund med grundmurar av betonghålstén

Stomme:

Trä och betong

Bjälklag:

Trä

Fasad:

Kalksandsten

Fönster:

2-glas kopplade

Yttertak:

Sadeltak med beklädnad av betongpannor

Uppvärmning:

Vattenburen värme via en elpanna

Ventilation:

Självdraagsventilation

Vatten

Kommunalt

Avlopp:

Kommunalt

NOTERINGAR

HUVUDBYGGNAD UTVÄNDIGT

Mark:

Närliggande planteringar. Se även riskanalys.

Riskanalys

Planteringar i nära anslutning till byggnaden kan påverka byggnadens konstruktioner negativt. Rötter från träd och större buskar kan med tiden påverka eller underminerar grundkonstruktionen, vilket kan öka risken för sättningsskador. Grenar och vegetation som ligger nära fasaden kan även bidra till ökad fuktbelastning på fasadytor, vilket kan försämra möjligheten för fasaden att torka ut.

Vegetation i anslutning till tak kan dessutom orsaka nedskräpning av takytor, exempelvis genom löv och barr, samt i vissa fall bidra till att takpannor förskjuts eller skadas. Planteringar kan även täppa till eller försämra ventilationen vid takfotens luftspalter. Dessa förhållanden kan sammantaget öka risken för fukt- och underhållsrelaterade skador på byggnaden.


Grundmur/Hussockel:

Äldre dränering och tätskikt runt husgrunden. Se även riskanalys.

Dagvatten från stuprör ansluter inte till dagvattensystem samt att dagvatten från stuprör med utkastare leds inte bort från husgrunden.

Riskanalys

Med anledning av att dränering och tätskikt runt husgrunden är äldre ökar risken för fuktgenomslag genom grundmurar och golv som i sin tur kan leda till invändiga fukt, mögel och eller rötelaterade skador i källarplanet. Risk föreligger även för färg och putssläpp på grundmurar och golv.


Fasad:

Dörrar:


Altandörrar har eftersatt underhåll och är färg och kittskadade.
Garageport och entrédörrar med eftersatt underhåll.

**Fönster:**

Spricka i fönsterglas sovrums 3.
Fönster har eftersatt underhåll och är färg och kittskadade.

**Yttertak:**

En spräckt takpanna i anslutning till skorstenen. Se även riskanalys.
En del mosspåväxt förekommer på takpannorna.
Taket är av säkerhetsskäl endast besiktigad begränsat från markstege vid takfot samt i anslutning till takstegen.

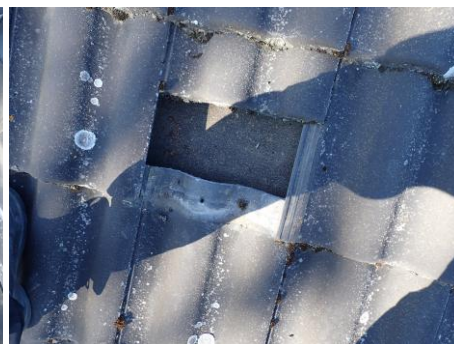**Övrigt:**

Altantaket är i dåligt skick och i stort behov av utbyte/renovering.
Altanens grundläggning och konstruktion är underdimensionerad och altanen sviktar och har satt sig.
Carportens hela konstruktion bedöms vara underdimensionerad och carporten är i stort behov av ombyggnad.



HUVUDBYGGNAD INVÄNDIGT

Allmänt

Inklädda golv och väggar förekommer i källarplanet.

En del färg och putssläpp förekommer på oinklädda grundmurar och golv. Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här.





Invändiga ytskikt är kraftigt slitna med diverse skador.

Självdraagsventilation fungerar erfarenhetsmässigt dåligt och tilluftsdon saknas delvis.

Äldre el och VS installationer med konstaterade brister förekommer i huset. Kontakt med fackman rekommenderas för översyn och eventuellt utbyte.

Riskanalys

Det finns en risk för att inklädda ytor och/eller trädetaljer samt övrigt organiskt material som ansluter mot golv och väggar (trösklar, limmer, textil, papperstapeter och dylikt) som är placerade mot golv och väggar i källaren kan ha, eller med tiden utveckla, mikrobiell påväxt, fukt och/eller rötrelaterade skador. Orsaken är att fukt naturligt kan vandra genom källarens grundmurar och golv. Även invändig fuktpåverkan kan påverka om grundmurens tätskikt är för tätt(oventilerat) Om organiskt material, såsom träreglar eller andra byggnadsdelar, placeras direkt mot dessa ytor kan materialet påverkas negativt av fukt. Risken för fuktpåverkan kan öka ytterligare om det finns brister i dränering, dagvattenledningar eller tätskikt runt byggnaden. Om tryckimpregnerat virke har använts i konstruktionen kan detta dessutom ge upphov till kraftigt avvikande lukt, särskilt vid fuktpåverkan.

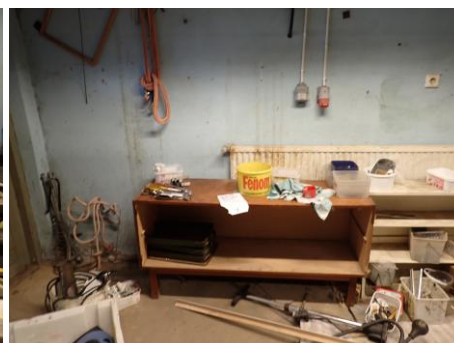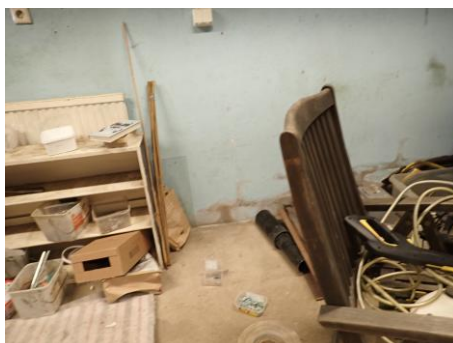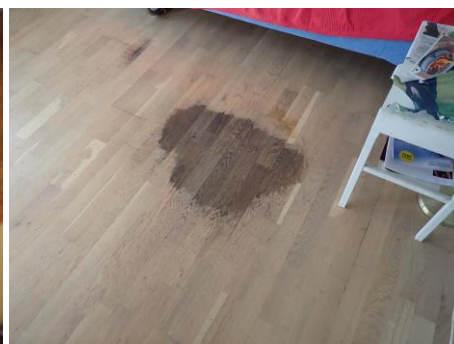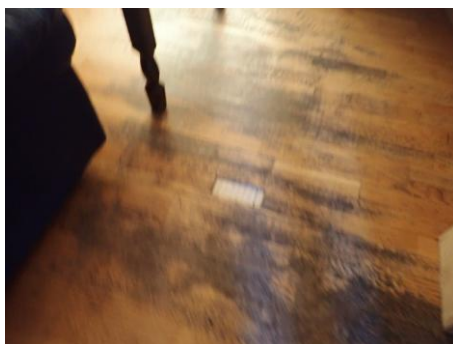

Källarvåning

Trapp:	-----
Gillestuga:	-----
Förråd under trapp:	-----
Matkällare:	-----
Tvättstuga:	Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Se även riskanalys. Tätskikt saknas på golv under klinker, ej krav i betongvalv. Äldre ytskikt. Riskanalys Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Äldre gjutjärnsgolvbrunnar kan ha uppnått eller närma sig slutet av sin tekniska livslängd, och korrosionen kan med tiden försämrade brunnens funktion, hållfasthet och täthet. Vid fortsatt korrosion finns risk för otätheter och försämrade anslutning mellan golvbrunn och tätskikt. Detta kan medföra att vatten tränger ner i den underliggande golvkonstruktionen. Sammantaget innebär den äldre och rostskadade golvbrunnen en förhöjd risk för läckage och fuktpåverkan, vilket med tiden kan leda till mögel-, röta- och andra fuktrelaterade skador i golv och angränsande byggnadsdelar.

Garage:	Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Se även riskanalys. Riskanalys Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Äldre gjutjärnsgolvbrunnar kan ha uppnått eller närma sig slutet av sin tekniska livslängd, och korrosionen kan med tiden försämra brunnens funktion, hållfasthet och täthet. Sammantaget innebär den äldre och rostskadade golvbrunnen en förhöjd risk för läckage och fuktpåverkan, vilket med tiden kan leda till mögel-, röta- och andra fuktrelaterade skador i golv och angränsande byggnadsdelar. 
Verkstad:	-----
Wc/Dusch:	Äldre tät och ytskikt. Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys. Trycksatta rör i golv. Riskanalys Tätskikt och ytskikt är av äldre datum och kan därför ha en nedsatt funktion till följd av ålder och normalt slitage. När tätskiktet åldras ökar risken för att vatten och fukt tränger igenom och påverkar bakomliggande konstruktion. Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Korrosion kan med tiden försämra golvbrunnens funktion, hållfasthet och täthet samt påverka anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt. Sammantaget innebär dessa förhållanden en förhöjd risk för vatteninträngning och fuktpåverkan i den underliggande golvkonstruktionen. Detta kan med tiden leda till mögel-, röta- och andra fuktrelaterade skador i golv och angränsande byggnadsdelar.  

Bastu:	Kalk/saltutfällningar på golv och vägg. Se även under invändigt allmänt och risk. 
Pannrum:	Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Se även riskanalys. Tätskikt saknas på golv (ej krav i betongvalv). Riskanalys Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Äldre gjutjärnsgolvbrunnar kan ha uppnått eller närma sig slutet av sin tekniska livslängd, och korrosionen kan med tiden försämrade brunnens funktion, hållfasthet och täthet. Vid fortsatt korrosion finns risk för otätheter och försämrade anslutning mellan golvbrunn och tätskikt. Detta kan medföra att vatten tränger ner i den underliggande golvkonstruktionen. Sammantaget innebär den äldre och rostskadade golvbrunnen en förhöjd risk för läckage och fuktpåverkan, vilket med tiden kan leda till mögel-, röta- och andra fuktrelaterade skador i golv och angränsande byggnadsdelar. 
Gästrum:	-----

Entréplan

Entré/Hall:	Spillskydd saknas under frysen.
Kök/Matplats:	Tät botten saknas i diskbänkskåpet. Tippskydd saknas till spisen. 
Vardagsrum:	-----
Sovrum 1:	-----

Wc/Dusch:	Äldre tät och ytskikt. Fönster i stänkzon. Otätade skruvhål i vägg. Skada i våtrumsmattan. Äldre rostskadad gjutjärnsgolvbrunn. Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys. Trycksatta rör i golv. Riskanalys Tätskikt och ytskikt är av äldre datum och kan ha nedsatt funktion till följd av ålder och normalt slitage. När tätskiktet åldras ökar risken för att vatten och fukt tränger igenom och påverkar bakomliggande konstruktion. Fönster är placerat i stänkzon. Fönster i vattenutsatta delar av ett våtrum innebär en ökad risk ur fuktsynpunkt, eftersom anslutningen mellan fönster, karm och tätskikt är särskilt känslig. Återkommande vattenstänk kan medföra att fukt tränger in i bakomliggande konstruktion. Otätade skruvhål förekommer i väggen. Skruvhål som inte är tätade innebär en risk för att vatten tränger in bakom tätskiktet och påverkar bakomliggande väggkonstruktion. Våtrumsmattan är skadad. Skadan kan försämra tätskiktets funktion och innebär en ökad risk för att vatten tränger in bakom mattan. Golvbrunnen är av äldre modell i gjutjärn och uppvisar rostskador. Korrosion kan med tiden försämra brunnens funktion och täthet samt påverka anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt. Sammantaget innebär de noterade bristerna en förhöjd risk för fuktrinträngning och fuktrelaterade skador, såsom mögel-, röta- och andra skador i golv-, vägg- och angränsande konstruktioner.
Sovrum 2:	-----
Sovrum 3:	-----

Vind

Isoleringen ligger allmänt ojämnt.
Vindsluckan är dåligt tätad.
Med anledning av ovanstående noterade brister, svaga punkter se även riskanalys.

Landgång saknades och vinden är endast besiktigad begränsat från vindsluckan (cirka två meter runt om), kompletterande besiktning erfordras om landgång anordnas.

En del uttorkade fuktrosor förekommer på takpanelen (bedöms som äldre före takomläggningen).

Riskanalys

Isoleringen på vinden ligger generellt ojämnt. Ojämnt fördelad isolering kan medföra lokala temperaturskillnader i takkonstruktionen och öka risken för kondens och fuktpåverkan.

Vindsluckan är bristfälligt tätad. Otätheter kring vindsluckan kan medföra att varm och fuktig inneluft läcker upp på vinden. När den varma luften kyls ned kan kondens bildas på kalla delar av takkonstruktionen, vilket ökar risken för mikrobiell påväxt samt mögel- och rötskador.

Sammantaget innebär förhållandena en förhöjd risk för fuktpåverkan på vinden och takkonstruktionen, särskilt under kalla perioder. Om fuktbelastningen kvarstår kan detta med tiden leda till mögel-, röta- och andra fuktrelaterade skador.



Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Uppsala 2026-08-18

Bjering & Thörn



Martin Bjering

Ordförande SBR:s expertgrupp Överlåtelsebesiktning
Certifierad besiktningsman SBR
KIWA certifikatsnummer: ÖBM 10947
Av Kiwa Certifierad energiexpert 03144
Medlemsnummer SBR: 70236



BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

2026.1

Begreppsbestämningar

Med **uppdragsgivare** avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekaftelsen.

Med **besiktningsman** avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med **fastighet** avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med **fel** i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en doldaelförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekaftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekaftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekaftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekaftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll

Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består sammanfattningsvis av fyra delar;

- Tillhandahållna handlingar samt information från säljaren eller dess ombud,
- Okulär besiktning,
- Riskanalys om sådan är påkallad samt
- Eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna.

Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekaftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte skyddsrum, energideklaration, miljöinventering, identifiering av invasiva arter, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår *inte* att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekaftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Risikanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns *påtaglig risk* för att fastigheten har andra *väsentliga fel* än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen *kan föreslå* fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning *ingår inte* i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta

medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen.

I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.

Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekaftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekaftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande.

Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

- a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelse tillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.
- b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktnings-utlåtandet
- c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

För rätt till ersättning ska fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skriftligen reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts, om så ej sker kan fel/skada inte göras gällande.

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i

och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till ursprungliga uppdragsgivaren (säljaren).

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden.

Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Uppdragsgivaren måste vara observant på att

förhållandena kan ändras eller försämrats under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktnings-mannens uttryckliga medgivande.

Ansvaret för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare (säljare) och besiktningsföretaget. För att ansvar skall kunna göras gällande mellan köparen och besiktningsföretaget krävs särskilt avtal om uppdrag mellan besiktningsföretaget och köparen.

Observera att ett sådant avtal endast är möjligt att utföra inom 9 månader från avslutat uppdrag.

Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid samman-träffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktnings-utlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

Uppdragsgivaren skall erlagga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekaftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekaftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

BILAGA 2: Liten Byggordbok

Asfaboard

Porös, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljefärg

En "modernare" variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare

Rör som går upp genom yttertak och som har till uppgift att ta in luft vid spolning i avlopp, så att vakuum inte uppstår i systemet.

Blåbetong

Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.

Brunröta

Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp.

Byggfukt

Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden.

Bärläkt

Virke som bär upp takpannor.

Båge

Den del av ett fönster som är öppningsbar.

Cement

Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder

Lås.

Dagvattenledning

Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar.

Dränering

System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar.

Falsad plåt

Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndskarvar.

Fotplåt

Dropplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan.

Fuktskydd

Skikt av material, t ex. vattentät massa, bitumenduk, eller en luftspaltbildande matta, som har till uppgift att förhindra fukttransport in i en konstruktion.

Fuktkvot

Förhållandet mellan vikten på fuktigt material och materialets torrsvikt. Anges i % eller kg/kg.

Fuktrelaterade skador

Kan till exempel vara missfärgningar, röta, mögel, materialförändringar, ökade materialemissioner, mikrobiella processer, luktproblem, med mera.

Foder

Täckande listverk runt fönster eller dörr.

Grundmur

Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar.

Hammarband

Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar.

Hanbjälke

Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. "kattvind").

Karm

Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen.

Klämring

Ring m uppgift att hålla fast en plastmatta mot en golvbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvbrunnen och mattan.

Limträ

T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension "vanligt" virke.

Mekanisk ventilation

Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften.

Mättnadsånghalt

Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar).

Okulär

Vad man kan se med ögat.

Plansteg

De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet

Ånghalten i luft i % av mättnadsånghalten.

Revetering

Putts på rörassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

Självdraagsventilation

Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler.

Sättsteg

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stödben

Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade bräder.

Trycke

Dörr eller fönsterhandtag.

Takfot

Där taket möter ytterväggen.

Taknock

Översta delen av ett yttertak.

Underlagstak

Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie.

Underram

Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag.

Överluft

Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad.

Överram

Den del av en takstol som underlagstaket vilar på

BILAGA 3: Tekniska medellivslängder

Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll. Byggmateriel och konstruktioner har en begränsad livslängd.

Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga uppskattningar.

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel (Takpannor av betong/tegel)	30 år
Korrugerad takplåt med underliggande papp	35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp	35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor,	30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	35 år
Hängrännor/stuprör	25 år
Skorsten, (renovering/omurning, tätning rökkanaler)	40 år
Nytt undertak – invändigt	40 år

Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)	35 år
Plåt	35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)	50 år

Fasader

Träpanel (byte)	40 år
Träpanel (målning)	10 år
Tegel	Ej Byte
Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)	30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor)	30 år

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)	25 år
Byte fönster	40 år
Byte dörrar (inne/ute)	35 år
Målning fönster/dörrar	10 år

Dränering/utvändigt fuktskydd

Dräneringsledning och utvändig vertikal (inklusive dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning.)	25 år
Dagvattenledning utanför byggnaden	50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc.	10 år
Parkettgolv/träggolv (byte)	40 år
Parkettgolv/träggolv (slipning)	15 år
Laminatgolv	20 år
Klinkergolv	Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum)	15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning	30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök	40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv	25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme	30 år
Vattenburna slingor i golv	30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum	20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme	30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet	15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel	
* utfört före 1995	20 år
* utfört efter 1995	30 år
Våtrumstapeter väggar	15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar	50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar	50 år
Avloppstank	30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)	30 år
Badkar	30 år
Värmeväxlare	20 år

Elinstallationer

Kablar, centraler etc.	45 år
------------------------	-------

Vitvaror

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.	10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp	10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl	20 år
Luftvärmepump	8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem	5 år
Byte av fläktmotor	15 år
Styr- och reglerutrustning	20 år